

Gutachten-Nr.: XXXXXXXX

18.05.2011  
**DUPLIKAT**

## Haftpflichtschadengutachten

Auftraggeber / Fahrzeughalter : xxxxxxxxxxx xxxxxxxx  
: xxxxxxxxxxx  
: xxxxxxxx

Versicherung des Unfallgegners : xxxxxxxxxxx  
: xxxxxxxxxxx  
: xxxxxxxxxxx

Telefon : xxxxxxxxxxx  
Versicherungsschein-Nummer : unbekannt  
Schaden-Nummer : unbekannt

Versicherungsnehmer bzw. Halter : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kennzeichen des Versicherungsnehmers : xxxxxxxxxxx

Auftrag vom : 11.11.2011  
Ereignis vom / Ort : 11.11.2011 / Karlsruhe  
Besichtigungsdatum / Ort : 11.11.2011 / Karlsruhe

Besichtigung durch : Herrn Daniel Vujnovic  
bei der Besichtigung anwesend : Herr xxxxxxxx

### Zusammenfassung

Reparaturkosten ohne Mehrwertsteuer	€	1.679,54
19,0 % MwSt. aus den Reparaturkosten	€	319,11
<b>Reparaturkosten incl. 19,0 % MwSt.</b>	<b>€</b>	<b>1.998,65</b>

<b>Wertminderung (steuerneutral)</b>	<b>€</b>	<b>150,00</b>
<b>Nutzungsausfallentschädigung pro Kalendertag (maximal)</b>	<b>€</b>	<b>79,00</b>
<b>Mietwagenklasse</b>		<b>08</b>

Restwert : nicht ermittelt, da Reparaturkosten << Fahrzeugwert  
Wiederbeschaffungswert : ausreichend  
Reparaturdauer : voraussichtlich 2 ARB-TG  
Reparaturwürdigkeit festgestellt am : 11.11.2011 (wurde Herrn xxxxxxxx mitgeteilt)  
Fahrzeugzustand : Verkehrssicherheit durch Schaden nicht beeinträchtigt  
Art der Abrechnung : Gutachtenbasis

Dieses Gutachten umfasst: 13 Seiten  
8 Fotos

Gutachten-Nr.: XXXXXXXX

18.05.2011  
**DUPLIKAT**

## Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen : XXXXXXXXX  
Fahrzeugart : PKW  
Aufbau : LIMOUSINE  
Fabrikat : MERCEDES-BENZ  
Typ und Ausführung : E 270 CDI ELEGANCE  
Anzahl der Türen : 4  
Katalysator bzw. Schadstoffklasse : EU3  
Motorart : Diesel, 5 Zyl.-Reihenmotor  
EDV-Abruf-Code (Schwacke) : 10387806  
KBA-Schlüssel-Nr. Hersteller/Typ : 0710536  
Fahrzeugidentnummer : WDB2011xxxxxxxxxxx  
Antriebsart : Heckantrieb  
Leistung in kW : 130  
Hubraum in ccm : 2685  
Plätze : 5  
Leergewicht in kg : 1695  
Zul. Gesamtgewicht in kg : 2200  
Reifendimension : 255/35ZR18Y  
Profiltiefe in mm : VL 4,0 VR 4,0 HL 4,0 HR 4,0  
Erstzulassung : 11.07.2005  
Letzte Zulassung : 27.09.2010  
Vorbesitzer : vorhanden  
Nächste HU /AU : 07.2011 / 07.2011  
Allgemeinzustand : Alter und Laufleistung entsprechend  
Tachostand abgelesen : 125498 km  
Tachostand geschätzt / angegeben : 125498 km / 125498 km  
Farbe : brillantsilber - metallic - ceramic

AUSFUEHR- AB A535813 / X151505  
VARIANTEN

SERIEN- AUSSTATTG	AUSSTATTUNG: ELEGANCE SPIEGEL ABBLENDBAR	POLSTER: STOFF LEDERLENKRAD/SCHALTH	SONNENBL BELEUCHTET KRAFTST-BEH VERGR
SONDER- AUSSTATTG	GLASSCHIEBEDACH ELEK AUDIOSYSTEM 50 APS SCHEINW-REINIGUNG DACHANTENNE TELEFON FELGE 8 J X 18 LM	PARKTRONIC-SYSTEM WURZELNUSS-DEKOR SITZHEIZUNG V LICHTMASCHINE VERST 255/35 ZR 18 *	A-SPIEGEL KLAPPBAR BI-XENONSCHWELGER DURCHLADEMOEGLICHK AUTOMATIKGETR 5-GANG

Gutachten-Nr.: XXXXXXXX

18.05.2011  
**DUPLIKAT**

### **Auftrag**

Gemäß Auftrag wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung der Schadenhöhe und Sicherung der Beweise besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt.

### **Allgemeine Hinweise zu Fahrzeugdaten und Halter**

Der Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil I lag vor.

Die Fahrzeug-Identnummer wurde überprüft.

Vorbesitzer sind vorhanden.

Der Halter ist nicht vorsteuerabzugsberechtigt.

### **Zustand des Fahrzeuges bei der Besichtigung**

Das Fahrzeug war bei der Besichtigung nicht zerlegt und befand sich in dem durch den Schaden hervorgerufenen Zustand. Veränderungen waren nicht erkennbar.

Die Verkehrssicherheit des Fahrzeuges wurde durch den Schaden nicht beeinträchtigt.

### **Besichtigungsbedingungen**


Die Besichtigungsbedingungen waren zur Schadenfeststellung ausreichend. Nach Art und Lage des Schadens war eine Begutachtung ohne Hebebühne und ohne sonstige technische Einrichtung möglich. Wesentliche Beurteilungsrisiken sind nicht gegeben.

### **Vorschäden / Altschäden**

Die Feststellungen bezüglich Vorschäden beruhen auf Inaugenscheinnahme ohne Zerlegung und Freilegung.

Keine Vorschäden/Altschäden feststellbar bzw. erkennbar.

### **Anstoßbereich / resultierende Anstoßrichtung**

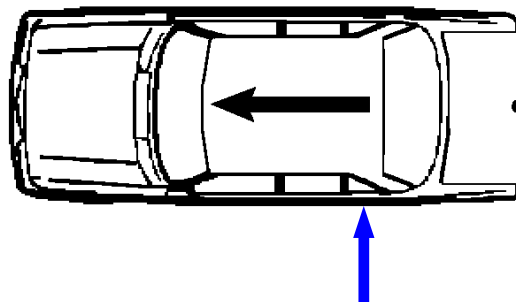

Gutachten-Nr.: XXXXXXXX

18.05.2011  
**DUPLIKAT**

### **Schadenhergang/ Schadenumfang**

Nach Angaben des Fahrzeughalters fuhr der Unfallverursacher gegen das hier beschriebene, stehende Fahrzeug. Es kam zum Anstoß gegen Tür h.l. und Kotfl. h.l.

Hieraus ergibt sich folgender Reparaturweg:

- Tür h.l. und Kotfl. h.l. instandsetzen und lackieren.
- Anbauteile aus- und einbauen, ggf. erneuern.

### **Instandsetzungshinweis**

Die ausgewiesenen AW-Arbeitswerte - einschließlich zugehöriger Verbund-AW für die zu ersetzenden Konstruktionsteile - entsprechen den Vorgaben der Hersteller, die angegebenen Ersatzteilpreise den unverbindlichen Empfehlungen der Hersteller. Falls ein Ersatzteilzuschlag erhoben wird, ist dessen Höhe in den Erläuterungen auf der letzten Seite der Reparaturkalkulation angegeben.

Die Arbeitswerte für Ausbeul- und Richtarbeiten wurden auf Grund des erforderlichen Arbeitsaufwandes durch den Sachverständigen vorgegeben.

Das Beilackieren ist laut Mercedes Vorgabe bei Ceramiclacken nicht möglich.

Die Kalkulation umfasst die bei der Fahrzeugbesichtigung erkennbaren äußeren Schäden, sowie die Beschädigungen, die aus dem Schadenbild technisch zwingend zu folgern sind.

Meisterbüro Daniel Vujnovic  
 Bachstr. 39  
 76287 Rheinstetten  
 Mobil: 0163-4275196  
 Tel.: 07242-939782  
 Fax: 07242-939783  
 e-Mail: mail@m-dv.com



Gutachten-Nr.: XXXXXXXX

18.05.2011  
 DUPLIKAT

REPARATUR - KALKULATION NR ~~xxxx-xxxxx~~

FZ-HALTER HERR ~~XXXXXXXXXXXXX~~  
~~XXXXXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXXXXX~~

FABRIKAT MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) 270 CDI  
 FZ-IDENT-NR WDB211XXXXXXXXXXXXX AMTL KZ ~~XXXXXXXXXXXXX~~ TYP-CODE 03 41 13  
 ERSTE ZUL 11.07.2005 NAECH HU 07.2011 LAUFLEIST 125498

BES-DATUM 17.05.2011 SCHD-TAG 16.05.2011 FZ-ZUST UNZERLEGT  
 REP-FIRMA DURSCHNITTLICHE SVS 76XXX  
 REP-DAUER 2 ARB-TG

AUSFUEHR-VARIANTEN AB A535813 / X151505

SERIEN-AUSSTATTG AUSSTATTUNG:ELEGANCE POLSTER: STOFF SONNENBL BELEUCHTET  
 SPIEGEL ABLENDBAR LEDERLENKRAD/SCHALTH KRAFTST-BEH VERGR

SONDER-AUSSTATTG GLASSCHIEBEDACH ELEK PARKTRONIC-SYSTEM A-SPIEGEL KLAPPBAR  
 AUDIOSYSTEM 50 APS WURZELNUSS-DEKOR BI-XENONSCHWEINWERFER  
 SCHEINW-REINIGUNG SITZHEIZUNG V DURCHLADEMOEGLICHK  
 DACHANTENNE TELEFON LICHTMASCHINE VERST AUTOMATIKGETR 5-GANG  
 FELGE 8 J X 18 LM 255/35 ZR 18 \*

ARBEITSLOHN ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS/KL 1 = 88.00 EUR/STD  
 PREIS/KL 2 = 89.25 EUR/STD

ARB. POS. NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
72-6420 01	TUERVERKLDG H L AUS-/EINBAUEN	1	6	44.00
72-6493 01	FOLIE TUER H L AUS-/EINBAUEN	1	6	44.00
60-1528 01	ZIERLEISTE BORDKANTE TUER H L AUS-EIN	2	1	7.44
60-1532 01	ZIERLEISTE TUER H L AUS-/EINBAUEN	2	1	7.44
60-1587 01	TUERGRIFF OHNE LAGERBUEGEL H L AUS-EIN	2	2	14.88
60-2306 01	DICHTUNG TUER H L U AB-/ANBAUEN	2	1	7.44
88-8802 01	STOSSFAENGER H AUS-/EINBAUEN	2	12	89.25
	UMFASST: VERKLEIDUNG AM HECKMITTELSTUECK AUS-/EINBAUEN, VERKLEIDUNG IM KOFFERRAUM L UND R LOESEN/BEFESTIGEN			
82-4901 01)	LEUCHTEINHEIT H L AUS-/EINBAUEN (KOFFERRAUMVERKLEIDUNG AUSGEBAUT)	1	1	7.33
1781	TUER H L INSTANDSETZEN	2	24*	178.50
3481	KOTFLUEGEL H L INSTANDSETZEN	2	6*	44.63

Meisterbüro Daniel Vujnovic  
 Bachstr. 39  
 76287 Rheinstetten  
 Mobil: 0163-4275196  
 Tel.: 07242-939782  
 Fax: 07242-939783  
 e-Mail: mail@m-dv.com



Gutachten-Nr.: XXXXXXXX

18.05.2011  
 DUPLIKAT  
 18.05.2011

REPARATUR - KALKULATION NR xxxxxxxx  
 LACKIERUNG ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS = 99.50 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	ARBEITSGANG	KLARLACK HART 2-SCHICHT-METALLIC	AW	ARB.- PREIS
98-4102 01	TUER H L	REP LACK ST III	25	207.29
98-1710 ZAX	ZIERLEISTE TUER H L	EFFEKTSPRITZEN	1	8.29
98-7040 01	KOTFLUEGEL H L	REP LACK ST III	34	281.92
	OHNE STIRNFLAECHE UNTER TUER			
98-9925 ZAX	ZUSCHLAG FARBMUSTER		2	16.58
98-1020 ZAX	FAHRZEUG POLIEREN ZUR LACKANGLEICHUNG		3	24.88
98-9917 01	FARBTON MIT MISCHANLAGE HERAUSMISCHEN (MIT COMPUTERWAAGE)		4	33.17
98-9925 ZAX	FARBMUSTERBLECH SPRITZEN		2	16.58
98-1342 01	VORBEREITUNGSARBEIT KRATZFESTERE LACKIERUNG VON EINGEB KAROSSERIETEILEN		22	182.42
98-1356 01	ZUSATZARBEIT KUNSTSTOFFTEILE		5	41.46
98-1620 01)	KUNSTSTOFF/METALLTEILE GRUNDIEREN		3	24.88
98-1630 01)	KUNSTSTOFF/METALLTEILE FUELLERN		3	24.88
	ZIERLEISTE TUER H L GRUNDIEREN ERG		1	8.29
	ZIERLEISTE TUER H L FUELLERN ERG		1	8.29

ERSATZTEILE PREISSTAND : 01.05.2011

LEIT-NR	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
2023	FOLIE TUER H L	211 730 0578	18.85
2087	BEF-SA TUERVERKL H L	011 988 7678 06X	5.76
3313	DTG HECKLEUCHTE L	211 826 0391	4.91

Meisterbüro Daniel Vujnovic  
 Bachstr. 39  
 76287 Rheinstetten  
 Mobil: 0163-4275196  
 Tel.: 07242-939782  
 Fax: 07242-939783  
 e-Mail: mail@m-dv.com



Gutachten-Nr.: XXXXXXXX

REPARATUR - KALKULATION NR xxxxxxxx

18.05.2011  
 DUPLIKAT  
 18.05.2011

S C H L U S S K A L K U L A T I O N	EUR	EUR
-----		
A R B E I T S L O H N    ZEITBASIS    12 AW = 1 STD		
GESAMT KL 1            13 AW X    88.00 EUR/STD	95.33	
GESAMT KL 2            47 AW X    89.25 EUR/STD	349.56	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN .....		444.89
 N E B E N K O S T E N		
HOHLRAUMKONSERVIERUNG	10.00	
GESAMTSUMME NEBENKOSTEN .....		10.00
 L A C K I E R U N G    ZEITBASIS    12 AW = 1 STD		
ARBEITSLOHN            106 AW X    99.50 EUR/STD	878.92	
LACKIERMATERIAL    35.00 %	307.62	
GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL .....		1 186.54
 E R S A T Z T E I L E	29.52	
KLEINERSATZTEILE ( 2.0%)	0.59	
SCHWEMM-MATERIAL	8.00	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE .....		38.11
 R E P A R A T U R K O S T E N    OHNE MWST.....		1 679.54
-----		-----
MWST 19.00 %		319.11
 R E P A R A T U R K O S T E N    MIT MWST.....		1 998.65

ERLÄUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT  
 E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR  
 )=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH  
 LIZENZ = VUJNOVIC

\* = ANWENDERANGABEN  
 KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR  
 ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

Gutachten-Nr.: XXXXXXX

18.05.2011  
**DUPLIKAT**  
€ 150,00

**Wertminderung (steuerneutral)**

Sämtliche beeinflussende Faktoren, wie notwendiger Reparaturumfang, Fahrzeugalter, Laufleistung, Allgemeinzustand und Veräußerungswert wurden berücksichtigt. Dieser Betrag ist der Mindererlös, der nach der Instandsetzung bei einer Veräußerung gegenüber einem vormals nicht beschädigten Fahrzeug durchschnittlich zu erwarten ist.

**Abzüge im Kfz.-Haftpflichtfall**

keine

Durch den in der Kalkulation ausgewiesenen Reparaturweg sind keine Abzüge für Werterhöhung gerechtfertigt.

**Wiederbeschaffungswert**

ausreichend

**Restwert**

nicht ermittelt

Auf die Ermittlung des Restwertes wurde verzichtet, da die Reparaturkosten sehr viel geringer ausfallen als der Wiederbeschaffungswert des Fahrzeuges. Es ist deshalb nicht zu erwarten, dass der Restwert für die Schadenregulierung eine Rolle spielt.

Sollte der Restwert dennoch benötigt werden, ist der Gutachter zu verständigen. Die Restwertermittlung wird dann nachgereicht.

**Nutzungsausfallentschädigung pro Kalendertag (maximal)**

€

79,00

Die Nutzungsausfallentschädigung entspricht der Einstufung für diesen Fahrzeugtyp und kann für den Zeitraum in Anspruch genommen werden, in dem das Fahrzeug nicht nutzbar war. Sie entfällt, wenn ein Mietwagen genutzt wird. Nach überwiegender Rechtssprechung werden Fahrzeuge, die älter als 5 Jahre sind, eine Klasse herabgestuft. (Quelle: SCHWACKE-Liste)

**Mietwagenklasse**

08

Das Fahrzeug wurde zum Zeitpunkt seiner Erstzulassung in die Klasse **08** eingestuft. (Quelle: SCHWACKE-Liste)

**Kfz-Haftpflicht-Reparaturfall**

Der Kostenvergleich Wiederbeschaffungswert / Reparaturkosten rechtfertigt aus technisch / wirtschaftlicher Sicht die Durchführung der Reparatur. Unverzögerlicher Reparaturbeginn wurde empfohlen.

Nach vorliegender Information wünscht der Fahrzeughalter die Abrechnung auf Gutachtenbasis.

Die Reparaturkalkulation erfolgte mit den ortsüblichen durchschnittlichen Stundensätzen.

Halter bzw. Reparaturfirma wurden informiert am :

11.11.2011



Meisterbüro Daniel Vujnovic  
Bachstr. 39  
76287 Rheinstetten  
Mobil: 0163-4275196  
Tel.: 07242-939782  
Fax: 07242-939783  
e-Mail: mail@m-dv.com



Gutachten-Nr.: XXXXXXXX

**Angemessene Reparaturdauer:**

18.05.2011  
DUPLIKAT  
2 ARB-TG

Wartezeiten durch Bestellfristen sowie bei der Durchführung von Fremdleistungen oder infolge Auslastung der Werkstattkapazität wurden nicht berücksichtigt.

**Schlusswort**

Das vorliegende Gutachten wurde unter Berücksichtigung haftpflichtmäßiger Gesichtspunkte erstellt. Die neutrale und unabhängige Erstellung des Gutachtens wird versichert.

Rheinstetten, 18. Mai 2011

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Daniel Vujnovic', written over a light blue horizontal line.

Kfz-Sachverständiger Daniel Vujnovic

**M-DV**  
Meisterbüro Daniel Vujnovic  
Bachstr.39, 76287 Rheinstetten  
Mobil: 01 63 - 42 75 196  
Tel.: 0 72 42 / 93 97 82  
Fax: 0 72 42 / 93 97 83

Gutachten-Nr.: XXXXXXX

18.05.2011  
**DUPLIKAT**

Fotodokumentation



Bild 1: Übersichtsaufnahme des Fahrzeuges von vorn



Bild 2: Übersichtsaufnahme des Fahrzeuges von hinten

Gutachten-Nr.: XXXXXXXX

18.05.2011  
**DUPLIKAT**

Fotodokumentation



Bild 3: Tür h.l. eingedrückt + Kratzer, Kratzer Stoßleiste



Bild 4: Tür h.l. eingedrückt + Kratzer, Kratzer Stoßleiste

Gutachten-Nr.: XXXXXXXX

Fotodokumentation

18.05.2011  
**DUPLIKAT**



Bild 5: Delle + Kratzer Kotfl. h.l.



Bild 6: Delle Kotfl. h.l.

Gutachten-Nr.: XXXXXXX

18.05.2011  
**DUPLIKAT**

Fotodokumentation



Bild 7: Lackbeschädigung Kotfl. h.l.



Bild 8: FZG.Id.Nr. wurde überprüft